

TrendLine

① **Werk- und Spanntisch**
Montageanleitung



EAN 2077604511803

1.013.296

D Montageanleitung



WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Gebrauchsanweisung bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen und zusammen mit dem Werkzeug aufbewahren! Bei Weitergabe des Werkzeug an andere Nutzer muss diese Gebrauchsanweisung ebenfalls weitergegeben werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Einspannen von Gegenständen zur weiteren Bearbeitung, wie Sägen, Streichen sowie zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Kleben im häuslichen Bereich.

Alle anderen Anwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Zulässige Tragkraft: max. 100 kg

Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung bestehen gewisse Restrisiken, die nicht ausgeschlossen werden können. Konstruktionsbedingt können folgende potenzielle Gefährdungen abgeleitet werden:

- Einklemmen von Körperteilen an beweglichen Teilen
- Beschädigung des Spanngutes durch zu festes Einspannen
- Fehler bei der Bearbeitung des Werkstückes


Sicherheitshinweise


- Vor jeder Inbetriebnahme die Schraubverbindungen auf Festigkeit überprüfen.
- Spannvorrichtung auf leichte Gängigkeit überprüfen.
- Spanntisch weder als Sitzgelegenheit noch als Tritt- und Stehhilfe benutzen.
- Zulässige Trag- und Spannkraft nicht überschreiten.
- Gewicht gleichmäßig auf der Arbeitsplatte verteilen.
- Lange Werkstücke abstützen.
- Nur auf festen, ebenen Untergründen aufstellen.

- Alle vier Beine müssen Bodenkontakt haben, ggf. mit Unterlegkeilen ausgleichen.
- Beim Arbeiten auf gute Fixierung des Werkstückes achten.
- Arbeitsplatte zur Stabilisierung nur mit den Händen zum Boden hin drücken. Tisch nicht mit den Füßen abstützen.
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen, an einem sicheren Ort aufbewahren.


Montage:

Packungsinhalt: Bauteile und Befestigungsmaterial auf Vollständigkeit überprüfen. (Abb. 2 und Abb. 3)

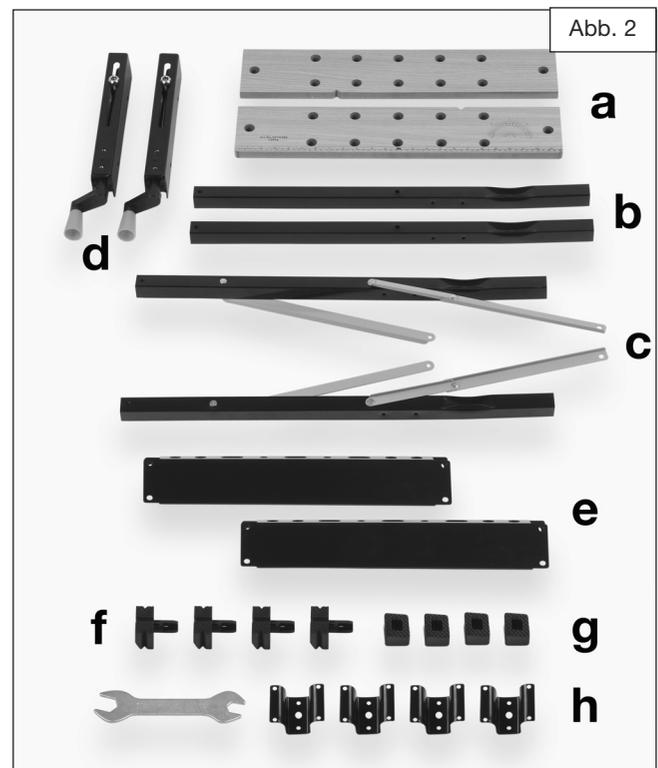


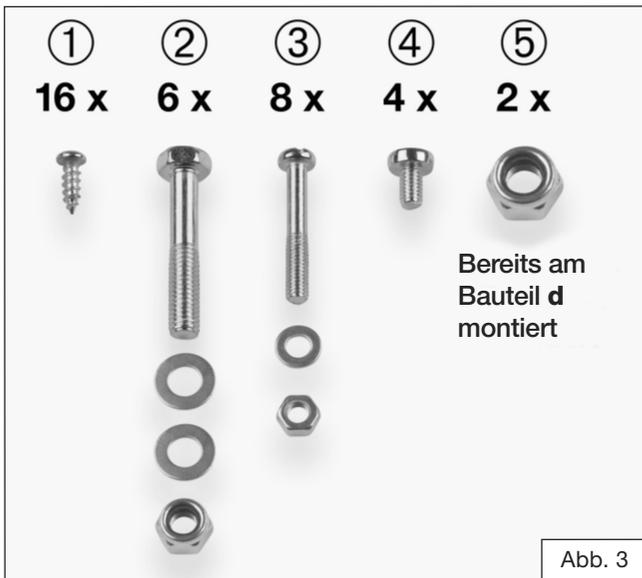


Hinter- (c) und Vorderbeine (b) gem. Abb. 4 und Abb. 5 montieren.

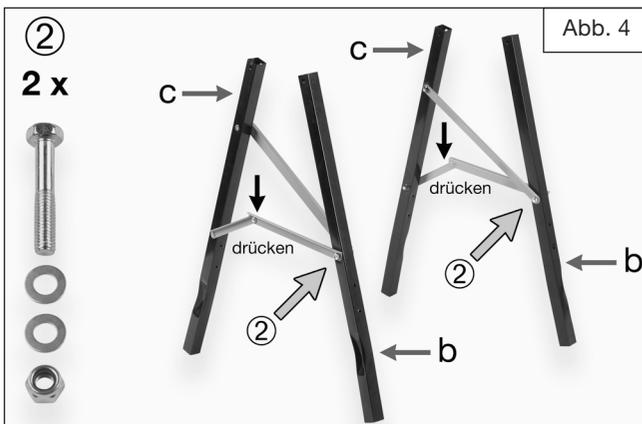

Plattenträger (h) gem. Abb. 6 auf die Kurbelemente (d) schrauben.

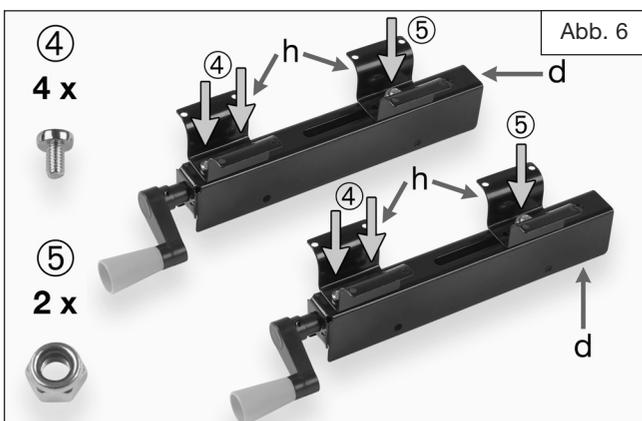


Kurbelemente (d) gem. Abb. 7 auf die Arbeitsplatten (a) schrauben.

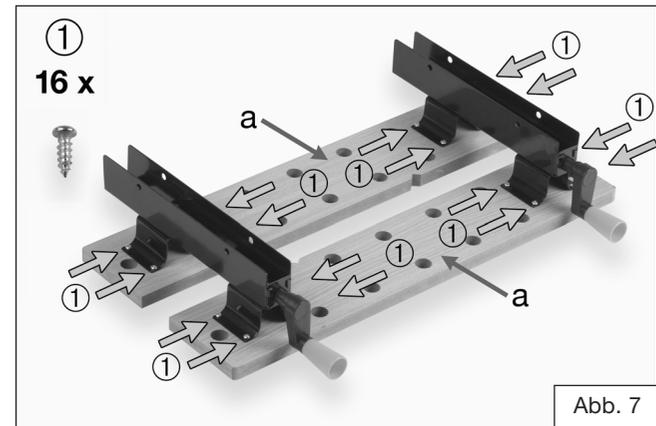

Die montierten Beine aus Abb. 4 gem. Abb. 8 mit den Kurbelementen verschrauben.

Anordnung der Unterlegscheiben analog Abb. 5, um die Drehbarkeit beim späteren Zusammenklappen zu gewährleisten.

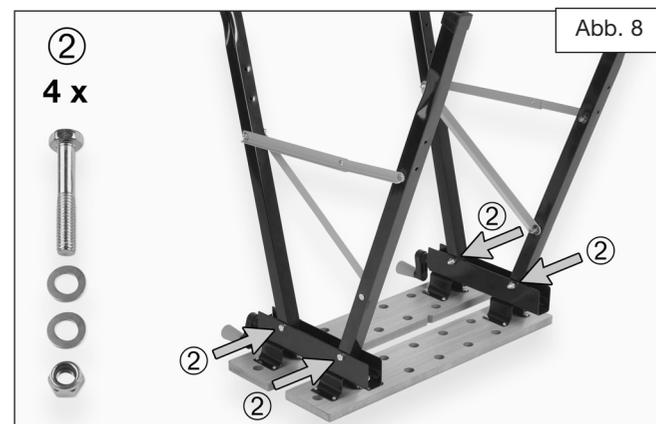


Kunststofffüße (g) aufstecken. Knickbare Verstrebung an den Beinen gem. Abb. 4 nach unten drücken.

Den Tisch drehen und auf eine ebene Fläche stellen. Werkzeugblenden (e) gem. Abb. 9 aufschrauben.

Den Tisch mit einer Wasserwaage gerade ausrichten und alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen.

Spannbacken (f) nach Bedarf in die Bohrungen der Arbeitsplatten einsetzen.

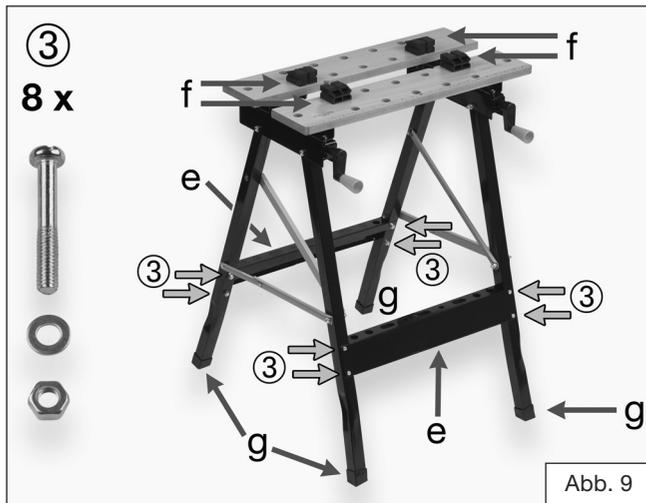

Werk- und Spanntisch zusammenklappen:

Knickbare Verstrebrungen gem. Abb. 10 in Pfeilrichtung nach oben drücken.
Tisch gem. Abb. 11 zusammenklappen.



Bei Schwergängigkeit die Verschraubungen in Abb. 4 und Abb. 8 etwas lockern.



Pflege und Lagerung:

- Verschmutzungen und Staub mit einem feuchten Tuch abwischen, keine Lösungsmittel verwenden.
- Anschließend gut abtrocknen.
- Nicht dem Regen aussetzen.
- Nicht in feuchten Räumen lagern, Rostgefahr.
- Schadhafte Teile nicht mehr verwenden.
- Flach liegend oder an der Wand hängend lagern.

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 37 - 39
42349 Wuppertal · GERMANY
www.conmetallmeister.de

2019/2020
Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Conmetall Meister GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.